

ウッドデッキ用支持脚 PDPシリーズ 施工要領書

1.はじめに

このたびは弊社ウッドデッキ用支持脚をご採用いただきありがとうございます。
製品の特性を十分に生かし、安全で美しい仕上がりには施工して頂くために
本書をよく読み、正しくお取り扱いくださいますようお願いいたします。

2.施工工具一覧

- ・電動ノコギリ（丸ノコ）
- ・ドライバー（＋）
- ・インパクトドライバー
- ・水平器
- ・水系
- ・レーザー水平器
- ・スケール
- ・カッター
- ・ほうき
- ・ちりとり


3.製品仕様

①支持脚の構成（PDP 型）

品番によりナットの形状及び寸法が変わります。

品番によりパイプボルトの長さが変わります。

PDP-140 以上の品番は、パイプボルトの径が太くなります。

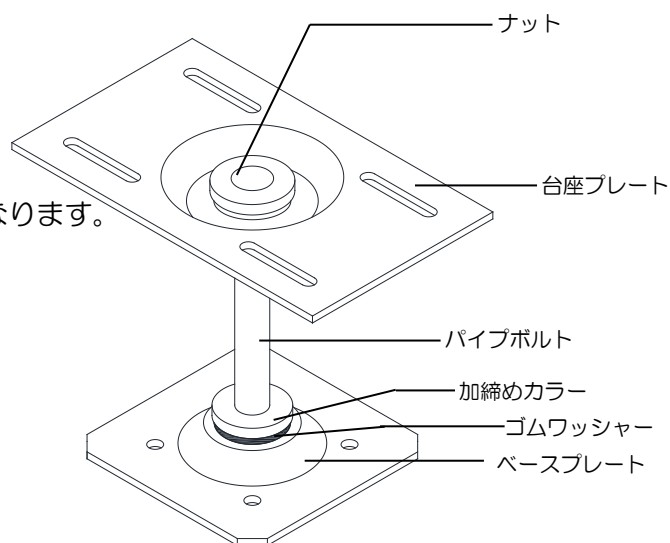


②スタータ金具・ジョイント金具（別売）

スタータ金具

品番：

スタータ 20（高さ 13）

スタータ 30（高さ 18）

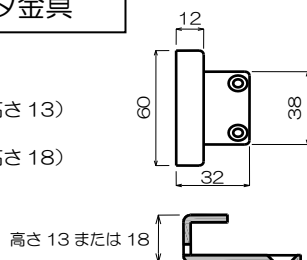


ジョイント金具

品番：

ジョイント 20（高さ 13）

ジョイント 30（高さ 18）

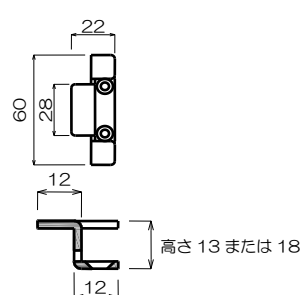

③接着剤（同梱）

アルボンEX-330

（2液混合型シリコーン変性エポキシ樹脂系弾性接着剤）

1パック：180g入り×2パック

（1パック＝主剤 100g＋硬化剤 80g）



4. 施工手順

4.1 施工を始める前に

- ・スラブ面にゴミがないように清掃します。
- ・床高に合った支持脚であるか確認します。
- ・ネダ材、デッキ材の数量を確認します。（ネダ材、デッキ材別途ご用意ください。）


 
4.2 支持脚の取付け

①ネダ材にレベル調整および接着剤注入用の、Φ15mm 前後の穴あけをします。


ネダの両端より150mm内側の位置から等分し、650mmピッチ以内とします。

なお、デッキ材が変わると支持間隔が変わることがあります。

穴あけ位置

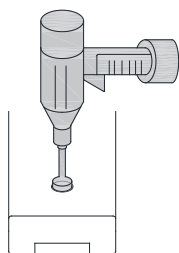


＜木ネダの場合＞

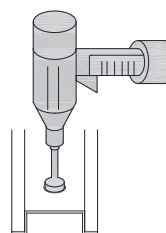


＜ハット型鋼ネダの場合＞

穴あけ Φ15mm前後

②ネダ材（平らな面側）の穴に、支持脚の穴を合わせます。

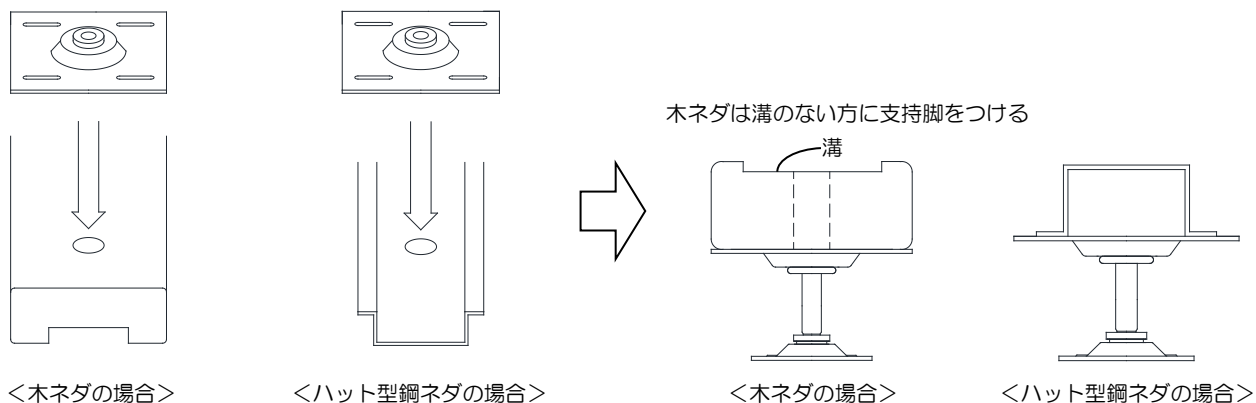


注意 ハット型鋼ネダに取り付ける場合、芯がずれないように取り付けてください。

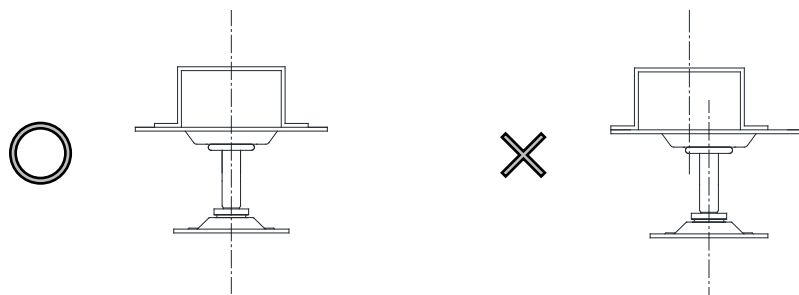

③台座プレートビス留めし、支持ボルト（パイプボルト）を取り付けます。


注意 台座プレートを止めるビスはΦ3.5 mm、長さはネダ材に応じて選定します。

注意 ネダ材が固くビスが入らない場合は、下穴をあけるなどしてください。

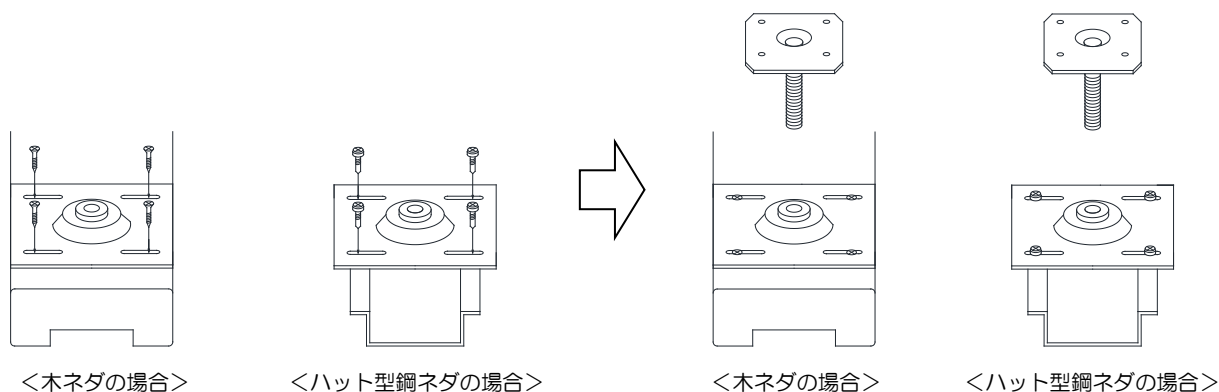


4.3 ネダの配置

支持脚を下にして、500mm以内の間隔で配置します。

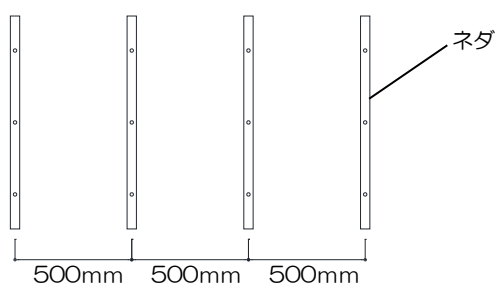


4.4 高さ調整


①デッキ材を下図の要領で仮固定します。

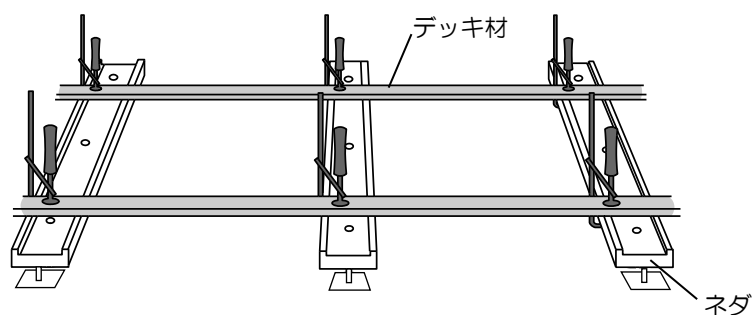


②両端のネダのレベルを出します。

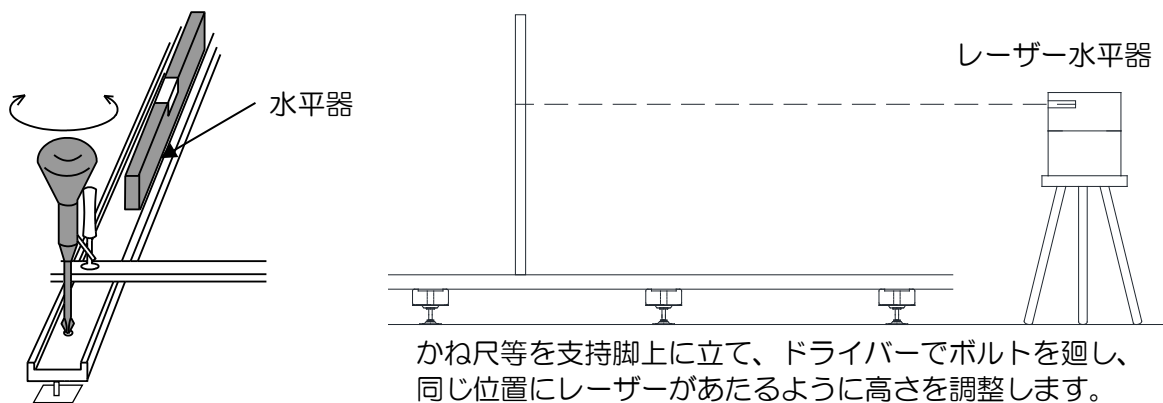

③両端のネダから糸を張り、中間のネダのレベルを出します。

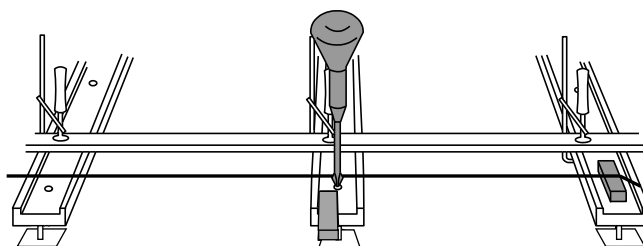

④全ての支持脚をチェックし、浮いている支持脚がないようにします。

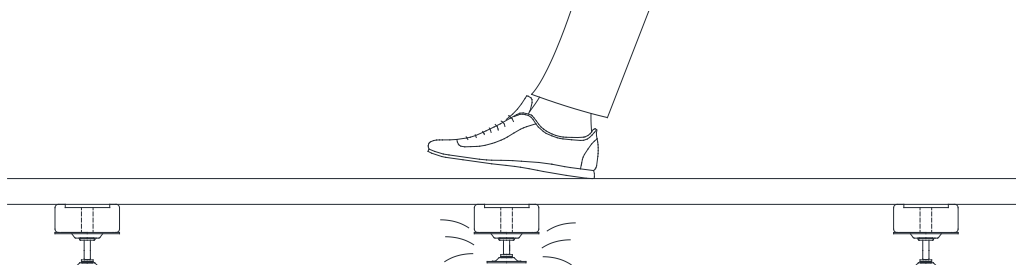

4.5 接着剤の注入

注入に際しては、下記の使用方法、注意事項を遵守してください。

＜支持脚用接着剤 アルボンE X-330＞


2液混合型シリコーン変性エポキシ樹脂系弾性接着剤

◆使用方法：

- 1) 外袋の切口より指で引き裂いて内袋を取り出してください。
(ハサミ・ナイフ当て切らないでください)
- 2) 内袋中央部のクリップを取り外し、主剤と硬化剤を混合します。
- 3) 袋を交互に軽く握りしめ樹脂を移動させながら30～40回、色が均一になるまで充分に混合してください。特に四隅の樹脂は指やクリップでしぼりだし、よく混合してください。
- 4) 混合が終わり次第、三角先端部分をハサミで切り、すみやかに注入してください。
- 5) 接着剤は混合後、20分(20℃)を目安にご使用ください。

◆規格：

1パック：180g入り（主剤（黒色）100g＋硬化剤（透明）80g）
混合粘度：5500mPa・s（20℃）
混合比重：1.08（20℃）
可使時間：20～30分（20℃）
指触硬化時間：5～6時間（20℃）
硬化時間：24時間以上（20℃）
危険物表示：第4類第3石油類 危険等級Ⅲ
主成分：主剤・エポキシ樹脂、着色剤 硬化剤・シリコーン樹脂、アミン

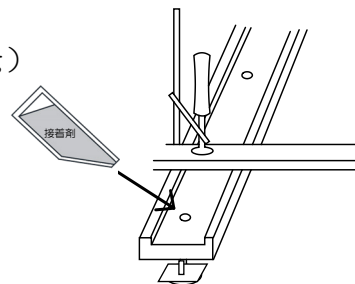

◆注意事項：


- ・支持脚接着作業以外には使用しないでください。
- ・取扱時は保護手袋、保護メガネを必ず着用してください。
- ・誤って皮膚に付いた場合は、すぐに拭き取り、石鹸水で十分に洗ってください。
- ・万が一、眼に入った場合は多量の水で洗い、すぐに眼科医の診療を受けてください。
- ・作業後は、手洗い、洗顔、洗眼、うがいを励行してください。
- ・接着剤は直射日光を避け、乾燥した涼しい場所に保管してください。

ネダのレベル調整が終了したら、すべての支持脚に接着剤を注入します。必ず万協フロア指定の支持脚用接着剤

（アルボンE X-330・上記）を使用します。

レベルがずれないように注意して、ベースプレート底部および上部に塗布します。更に台座中央のくぼみに注入します。

接着剤により、スラブと支持脚および台座とボルトを固定します。

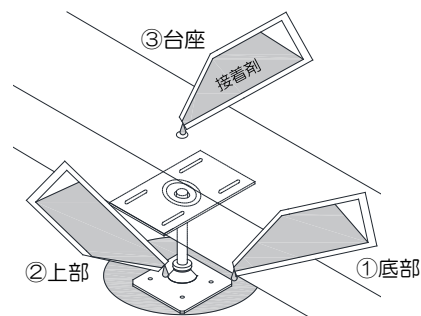

注意 広範囲にウッドデッキを施工する際は、ネダ施工20～30㎡目安で接着剤を注入します。但し、接着剤は混合後20分程度で硬化がはじまります。硬化すると使いまわしができません。接着剤が無駄にならない様に、注入する際は支持脚の本数を計算して、ご使用ください。

- ・注入量の目安は以下の通りです。（塗布の箇所は図参照）

PDP- 45～125 6ml（内訳：①ベースプレート底部 2ml + ②上部 2ml + ③台座 2ml）

PDP-140～500 7ml（内訳：①ベースプレート底部 2ml + ②上部 2ml + ③台座 3ml）

4.6 床板（デッキ材）の施工

床板（デッキ材）の取付け方法は、2種類あります。

(a) ノンビス工法

専用金具を使い、床板（デッキ材）を固定します。仕上り時、ビスが見えない工法で、工期が短縮できます。

デッキ材は、ミゾ加工が行われているものをご使用ください。

(b) ビス留め工法


床板（デッキ材）をビスで固定します。仕上り時、ビスが見えますが強度、安定性ではノンビスに勝ります。

手順

(a) ノンビス工法


① ネダ材の端にスタータ金具をビスで固定します。

デッキ材の側面のミゾをスタータ金具にはめ込みます。

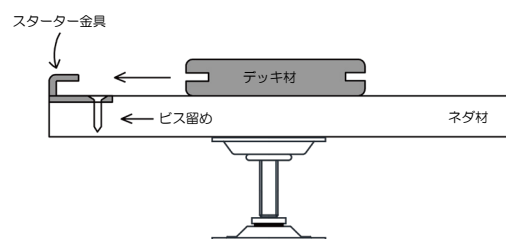


② ジョイント金具をビス留めします。

デッキ材の側面のミゾをジョイント金具にはめ込みます。

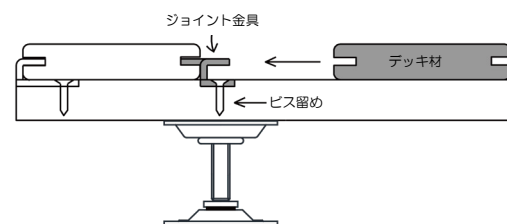


③ ②を繰り返します。

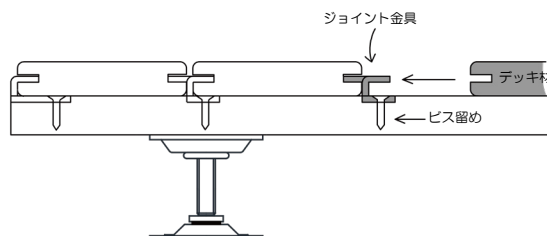

(b) ビス留め工法

デッキ材をネダ材に直接ビス留めします。

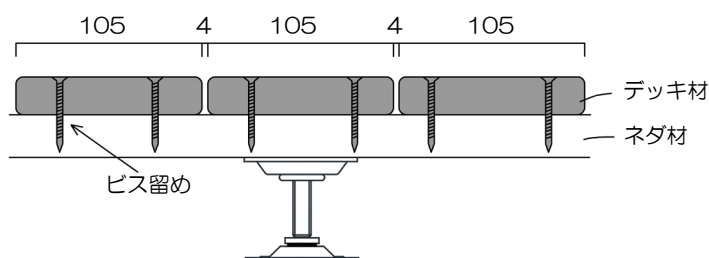

5. その他

5.1 防水層上に施工する場合の注意事項

防水層保護のため、支持脚の下に緩衝材を施工します。

緩衝材（100 mm角程度の大きさ）に接着剤を塗布し、防水層の上に施工します。

緩衝材は、

（例）田島ルーフィング株式会社 バリキャップ（厚 6 mm×500 mm×1000 mm）


などを使用します。

部材を固定する接着剤は

（例）セメダイン PM-165R（1 液型エポキシ変性シリコン樹脂系接着剤）

など「弾性・耐水性」のあるものを使用します。

緩衝材上の支持脚には、万協フローア指定の接着剤（アルボンE X-330）を使用します。

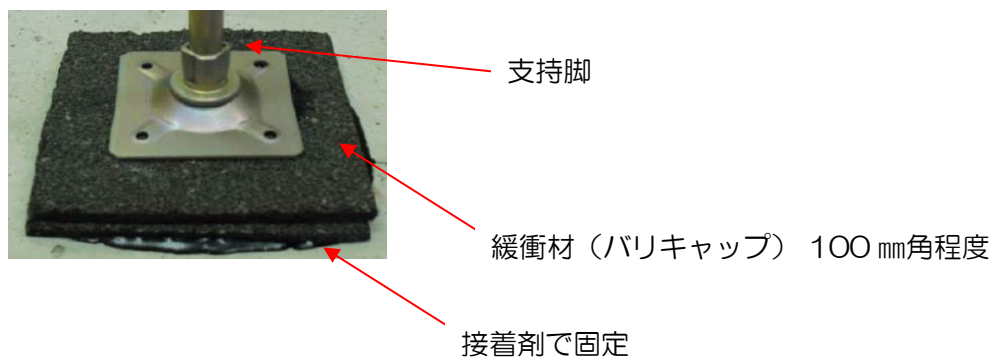

5.2 その他の注意事項

- 施工要領書に記載のない施工をおこなう場合は、事前にご相談下さい。
- 事業主様によっては、本施工要領書とは別に規定を設けている場合がありますので、ご確認の上、施工をおこなうようご注意ください。

「仕様は予告なく変更することがあります。」